



MLT

Anhang Montageanleitung PVC- & PU-Verbinder



PVC-Band aufspalten




Verbinder entsprechend der Bandbreite
abschneiden



Verbinder platzieren und Metallstäbe einschieben



Verbinder mit LötKolben o. Leister
an mehrere Stellen anheften

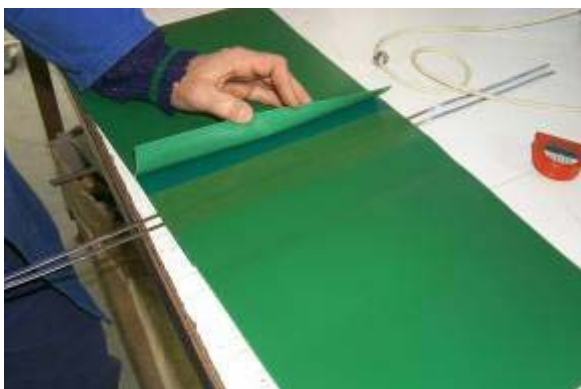

Verbinder in die andere Bandseite einschieben



Band wenden




MLT

Anhang Montageanleitung PVC- & PU-Verbinder




Unterste Textileinlage am Rand des Verbinders entfernen, dabei eine Metalleiste zum Schutz einlegen

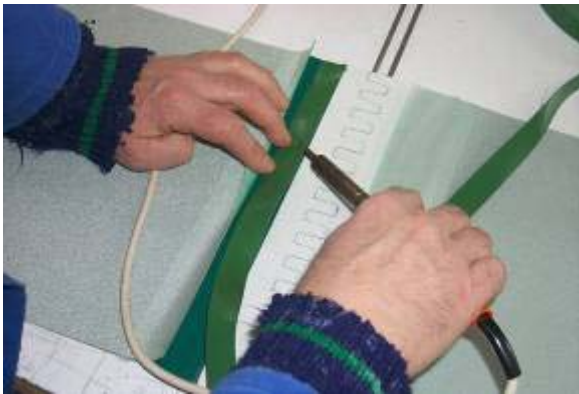

Dünnes PVC- o. PU-Band einlegen und mit LötKolben o. Leister anheften, um den Abstand zu füllen



Thermopresse öffnen

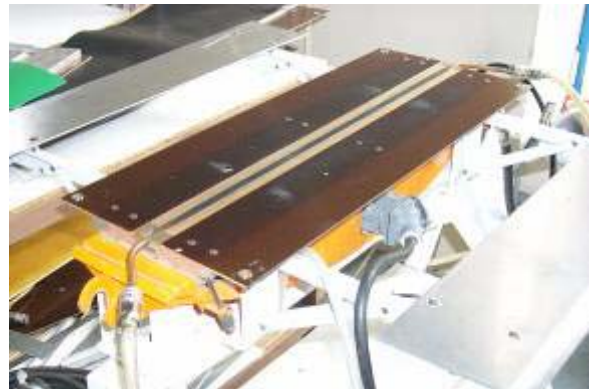

Untere Zwischenplatte mit Kühlsystem auf Presse-Unterteil legen



MLT

Anhang Montageanleitung PVC- & PU-Verbinder



Filzmatte o. Gummimatte einlegen



Verbinder mit Bandenden in Presse sowie Begrenzungsplatten (Bandreste) legen. Die Metallstäbe müssen über die Kühlung liegen




Teflon-Folie auf Verbinder legen



Obere Zwischenplatte mit Kühlsystem auf Verbinder legen



Presse schließen, dabei Kühlsystem starten
Vorschriften des Bandherstellers befolgen

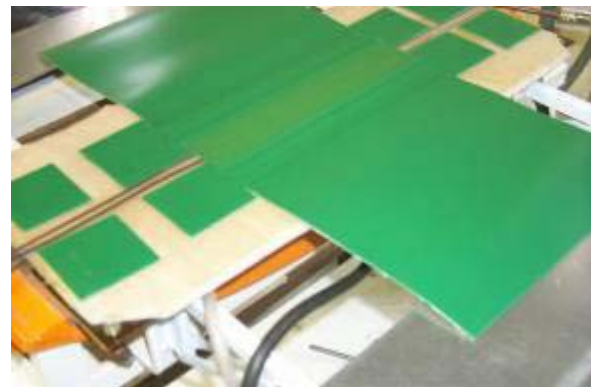


Presse nach Kühlung öffnen; Zubehör
und Teflon-Platte entfernen




MLT



Anhang Montageanleitung PVC- & PU-Verbinder

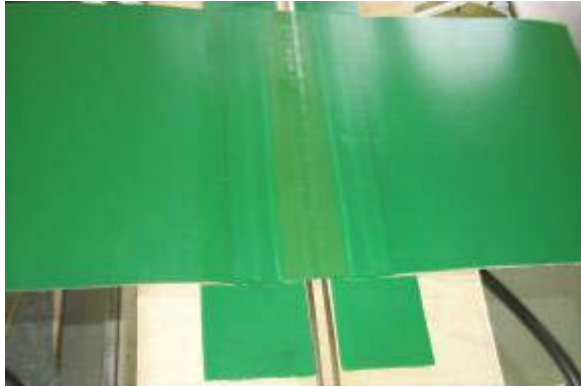


Metalstäbe erst nach vollständiger Kühlung entfernen

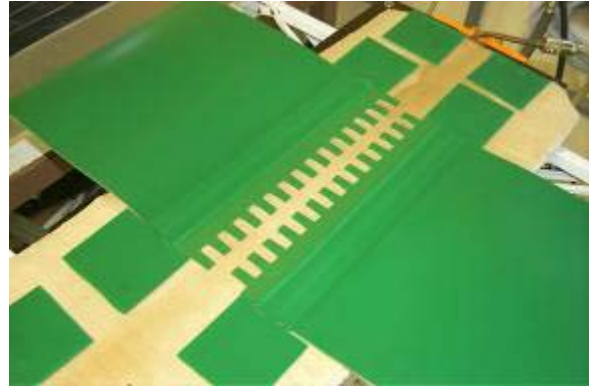

Wenn nötig, leicht hämmern, um die Stäbe zu entfernen

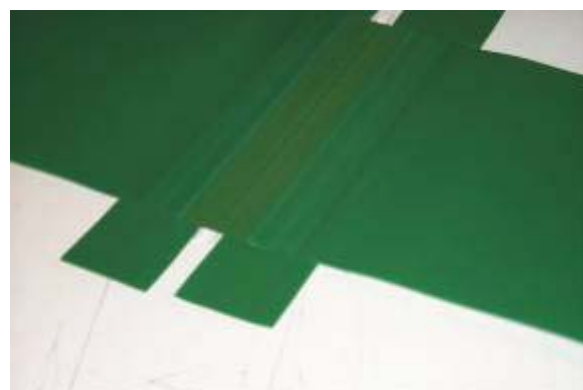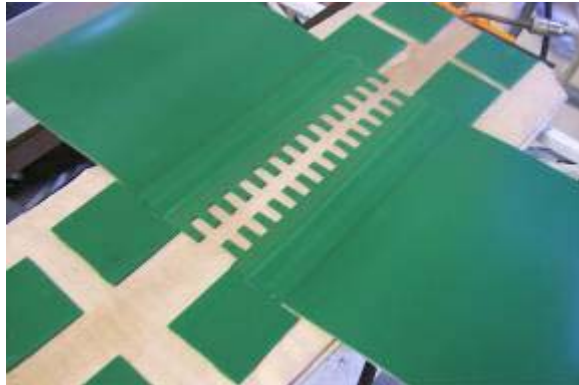

Die Verbindungsstäbe aus Polyacetal einschieben

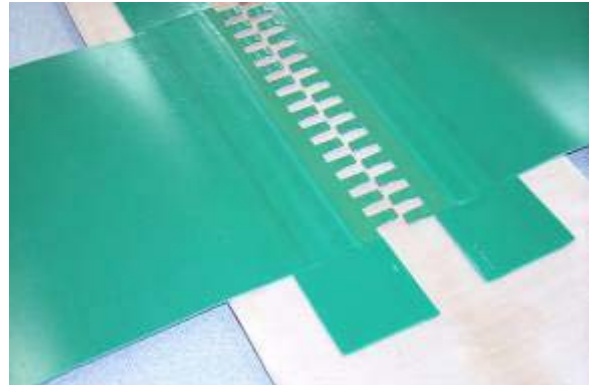

Begrenzungsplatten entfernen und Verbinder fertig stellen